

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS


FREIWILLIGER RÜCKRUF

Shimano „Schnellspanner“ für Fahrradvorderräder

(verwendet bei DURA-ACE, ULTEGRA, 105, XTR, XT, Sport-Dynamo und Tandem Laufrädern/Naben)


Shimano hat ein potenzielles Sicherheitsproblem bei „Schnellspannern“ festgestellt, die an die Vorderräder von bestimmten Rennrädern und MTBs montiert sind. In bestimmten Fällen kann, nachdem der „Schnellspanner“ angebracht und verschlossen wurde, die Achse* des „Schnellspanners“ in ihrer Funktion versagen oder plötzlich zu Bruch gehen. Wenn dies während des Radfahrens passiert, kann der Fahrer eventuell die Kontrolle über das Fahrrad verlieren, was zu ernsthaften Verletzungen führen könnte. Da alle Shimano Produkte die höchsten industriellen Standards erfüllen sollen, hat sich Shimano – im Rahmen einer vorsorglichen Maßnahme und vor allen Dingen im Interesse der Sicherheit der Endverbraucher – dazu entschlossen, alle betroffenen „Schnellspanner“ freiwillig zurückzurufen.

Die „Schnellspanner“ werden in der Regel mit bestimmten Shimano Naben und Shimano Laufrädern ausgeliefert. Eine geringe Anzahl „Schnellspanner“ kann auch als Ersatzteil ausgeliefert worden sein.

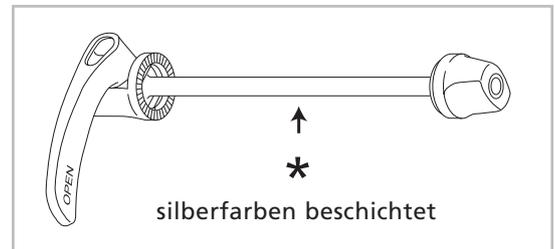

Von diesem Rückruf sind nur „Schnellspanner“ mit einer silberfarben beschichteten Achse* betroffen, die nach dem 1. November 2005 ausgeliefert wurden.

Die einzigen potenziell betroffenen Shimano Naben haben die folgenden Modell-Codes, die deutlich sichtbar auf der Nabe aufgedruckt sind:

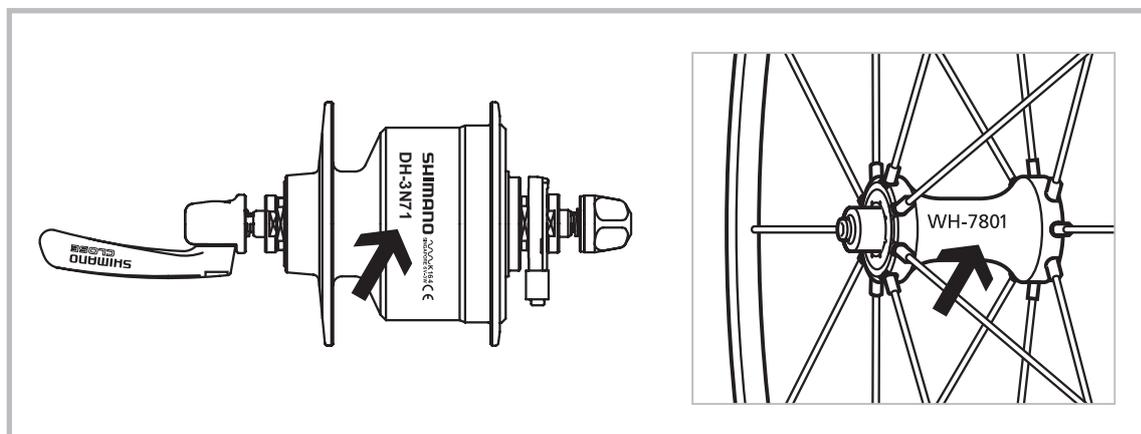

HB-5501-S 105



HB-5501-L 105



HB-5600 105



HB-6600 ULTEGRA



HB-7800 DURA-ACE



HB-M756-S XT



HB-M756-L XT




HB-M760-S XT



HB-M760-L XT



HB-M765-S XT

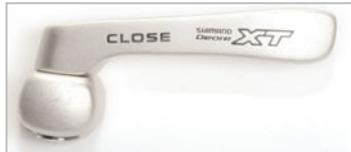

HB-M765-L XT



HB-M960 XTR



HB-M965 XTR



DH-2N71 Sport-Dynamo



DH-3N71 Sport-Dynamo



DH-3D71 Sport-Dynamo



HB-HF08 Tandem



Es besteht die Möglichkeit, dass diese Shimano Naben in Laufräder montiert wurden, die nicht bei Shimano, sondern bei anderen Herstellern gefertigt wurden.

Die einzigen potenziell betroffenen Shimano Laufräder haben folgende Modell-Codes, die deutlich sichtbar auf der Nabe aufgedruckt sind:

WH-7801 DURA-ACE



WH-7801C DURA-ACE



WH-7801C50 DURA-ACE



WH-7801SL DURA-ACE



WH-M965 XTR



WH-R600




Shimano „Schnellspanner“, die nicht von diesem freiwilligen Rückruf betroffen sind:

- Shimano „Schnellspanner“ für Vorderräder mit schwarzer Achse* statt mit silberfarbenen beschichteter Achse*
- Shimano „Schnellspanner“ für Vorderräder, die vor dem 1. November 2005 ausgeliefert wurden
- Shimano „Schnellspanner“ für Vorderräder, die nach dem 1. November ausgeliefert wurden, aber mit einem „OK“-Aufkleber oder einem „2-Zeichen-Code“-Aufkleber auf

der Innenseite des Schnellspannerhebels und/oder einem roten bzw. pinken Punkt in der Nähe des Halses der Achse* gekennzeichnet sind

- Shimano „Schnellspanner“ für Hinterräder

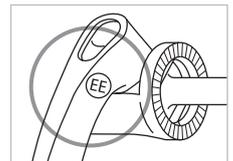

Wenn bei Ihrem Fahrrad ein betroffener „Schnellspanner“ verbaut ist oder Sie sich darüber nicht sicher sind, dürfen Sie das Fahrrad ab sofort nicht weiter benutzen. Bitte bauen Sie den „Schnellspanner“ aus dem Vorderrad aus und bringen Sie ihn zu Ihrem nächstgelegenen Shimano Händler, um ihn dort kostenlos gegen einen Austausch-schnellspanner einzutauschen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, den betroffenen „Schnellspanner“ selbst zu überprüfen, bringen Sie das Fahrrad bitte zum nächsten Shimano Händler (NICHT FAHREN!), der den „Schnellspanner“ überprüft und, falls nötig, kostenlos austauschen wird.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
Paul Lange & Co
Hofenerstr. 114
70372 Stuttgart
Rückruf-Hotline: 0711-2588-440
email: tks@paul-lange.de

Weitere Informationen und Neuigkeiten über diesen freiwilligen Rückruf erhalten Sie auch auf der Shimano Website: <http://cycle.shimano-eu.com>

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Kooperation und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.